

Прибор для измерения толщины лаковой пленки

Код: 86236

Руководство по эксплуатации V2.12

Пожалуйста, внимательно прочтайте это руководство перед использованием и сохраните его
для справки.

I. Краткое описание прибора

Прибор для измерения толщины лаковой пленки специально используется для определения толщины лаковой пленки автомобиля. Корпус автомобиля обычно изготовлен из металлических материалов, таких как железо и алюминий, и неметаллических материалов, таких как углеродное волокно и пластик. Прибор может измерять толщину автомобильной краски на железных и алюминиевых материалах, а также может обнаружить неметаллический корпус. На лицевой и верхней частях прибора расположены по одному дисплею, на данных двух дисплеях одновременно отображаются измеренные значения. При измерении различных углов кузова автомобиля испытательные данные можно легко просмотреть. На лицевой стороне используется LCD-дисплей в качестве устройства отображения, LCD-дисплей обеспечивает четкую видимость результатов испытания при ярком освещении. На верхней части используется OLED-дисплей в качестве устройства отображения, OLED-дисплей обеспечивает нормальное отображение в условиях низкой температуры окружающей среды минус 40°C. Прибор может идентифицировать слой шпаклевки из железного порошка и слоя оцинкованного железа.



Стандарты, по которым изготовлена продукция:

DIN EN ISO 2808 «Измерение толщины пленки краски и чистого лака»

JG-818-2005 «Правила поверки магнитного, электроиндуктивного прибора для измерения покровной толщины»

GB/T 4956-2003 «Измерение толщины немагнитного покрытия на магнитной основе – магнитный метод»

GB/T 4957-2003 «Измерение толщины непроводящего покрытия на немагнитной основе – вихревой метод»

II. Технические параметры

Кончик измерительной головки	Рубин
Принцип измерения	Железо: эффект Холла/алюминий: вихревой ток
Тип зонда	Встроенный (в комплекте)
Диапазон измерений	0,0-3500 мкм
Разрешение	0,1 мкм (0-99,9 мкм) 1 мкм (100-999 мкм) 0,01 мм (1,00-3,00 мм)
Точность измерения	$\leq(3\% \text{ показаний} + 2\text{мкм})$
Ед. из.	Мкм/мил
Интервал времени измерения	0,5 сек.
Минимальная зона измерения	$\varnothing = 25 \text{ мм}$

Минимальный радиус кривизны	Выпуклая поверхность: 5 мм/вогнутая поверхность: 25 мм
Минимальная толщина основы	Fe: 0,2 мм / NFe: 0,05 мм
Индикация	Лицевая сторона: LCD с решеткой 128x48, верхний конец: OLED с решеткой 128×64
Способ электроснабжения	2 щелочных батарейки 1,5В AAA
Диапазон рабочей температуры	-40°C - 50°C
Диапазон температуры хранения	-50°C - 60°C
Размер прибора	100*60*24 мм
Вес (с батареей)	80 г.
Напряжение питания	DC3V
Рабочий ток	20 мА
Потребляемая мощность	60 мВт

III. Характеристики продукции

1. Не требуется калибровка, требуется только нулевая калибровка.
2. Единственная кнопка: операция очень проста.
3. Быстрое измерение: выполнено измерение в течение 0,5 сек.
4. Два дисплея, одновременное отображение измеренного значения, удобный просмотр испытательных данных в режиме реального времени при измерении под разными углами.
5. Используются LCD-дисплей и OLED-дисплей в качестве устройства отображения, LCD-дисплей обеспечивает четкую видимость результатов испытания при ярком освещении, а OLED-дисплей обеспечивает нормальное отображение в условиях низкой температуры окружающей среды минус 40°C.
6. Прибор может идентифицировать слой шпаклевки из железного порошка и слоя оцинкованного железа. LCD -дисплей имеет 3-цветную индикацию подсветки.
7. Износостойкость измерительной головки из рубина обеспечивает долгосрочное использование прибора.
8. Зонд двойного назначения может автоматически идентифицировать железо, алюминий и неметаллическую основу, и может быть быстро и автоматически переключен.
9. Можно установить три режима измерения: «Железо», «Алюминий», «Железо/Алюминий».
10. Прибор может измерять толщину немагнитного покрытия на магнитной металлической основе, такой как сталь и железо, и толщину непроводящего покрытия на немагнитной металлической основе, такой как медь и алюминий.
11. Используется передовая технология цифрового зонда, обработка цифрового сигнала выполняется непосредственно на зонде, зонд не легко возмущается и обеспечивает превосходную точность испытаний. Даже изменения температуры не влияют на измерение, показания остаются стабильными, что обеспечивает очень хорошую повторяемость на протяжении всего измерения.

IV. Управление продукцией

1. Включение/выключение

Включение:

Коротко нажимайте кнопку на приборе для включения, после включения отображается номер версии и серийный номер прибора, а затем входит в интерфейс последних исторических данных.

Выключение:

длительно нажимать кнопку на приборе для выключения, или автоматически выключается прибор, если в течение 3 минут не выполняется никаких действий.

2. Настройка прибора

В выключенном состоянии длительно нажимайте кнопку в течение 3 секунд для входа в интерфейс настройки прибора.


После входа в интерфейс настройки прибор автоматически выключается, если не нажимается кнопка в течение 20 сек.

Короткий нажим кнопки означает функцию «Выбрать»; длительный нажим в течение 3-5 сек. – функцию «Подтвердить»; при сверхдлительном нажиме кнопки (кнопка не освобождается более 5 секунд) прибор выходит из настройки и выключается, настройка недействительна.

2.1. Настройка языка

Прибор имеет многоязычный дисплей, как 中文, English, Русский, Türkçə.

Метод настройки: на главном интерфейсе настройки коротко нажимать кнопку для выбора «языка», длительно нажимать кнопку в течение 3 сек. для входа в интерфейс выбора языка, затем коротко нажимать кнопку для выбора требуемого языка, длительно нажимать в течение 3 сек. для подтверждения выбранного языка и выхода на главный интерфейс настройки.

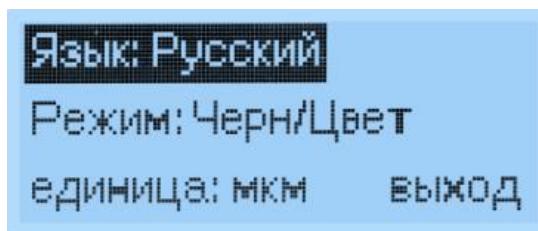

Главный интерфейс настройки



Интерфейс для выбора языка

2.2. Выбор режима измерения

Можно установить три режима измерения: «Железо», «Алюминий», «Железо/Алюминий». Обычно использовать режим автоматического различия «Железа/Алюминия», при этом прибор может идентифицировать слой шпаклевки из железного порошка и слоя оцинкованного железа. При подтвержденной измерительной основы можно выбрать «Железо» или «Алюминий» в качестве

фиксированного режима измерения.


Метод настройки: на главном интерфейсе коротко нажимать кнопку для выбора «Режим», длительно нажимать кнопку в течение 3 сек. для входа в интерфейс выбора режима, коротко нажимать кнопку для выбора требуемого режима измерения, длительно нажимать в течение 3 сек. для подтверждения выбранного режима и выхода на главный интерфейс настройки.



2.3. Настройка единицы измерения

Для прибора можно настроить на метрические или британские единицы измерения, а по умолчанию используется метрическая единица измерения в микронах.

Метод настройки: на главном интерфейсе настройки коротко нажимать кнопку для выбора «Единицы», длительно нажимать в течение 3 сек. для входа в интерфейс выбора единицы, коротко нажимать кнопку для выбора требуемой единицы, длительно нажимать кнопку в течение 3 сек. для подтверждения выбранной единицы и выйти из главного интерфейса.

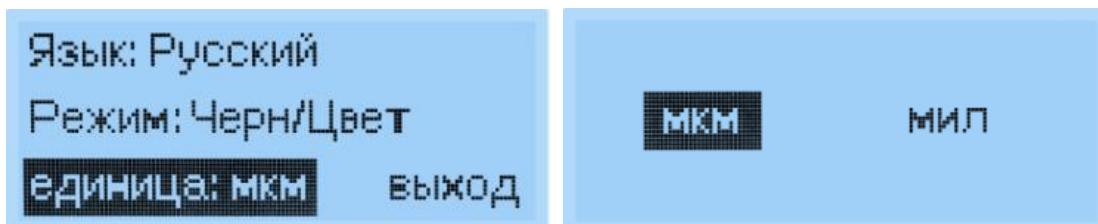

Главный интерфейс настройки

Интерфейс для выбора единицы измерения

2.4. Выход


На главном интерфейсе настройки коротко нажимать кнопку для выбора «Выхода», длительно нажимать кнопку в течение 3 сек. для подтверждения выхода и переключения в интерфейс измерения.

3. Нулевая калибровка


Когда прибор используется в первый раз, после замены батареи, замены измеряемого материала или изменения температуры окружающей среды, для уменьшения погрешности измерения следует выполнить нулевую калибровку. Настоятельно рекомендуется использовать одну и ту же непокрытую поверхность изделия для нулевой калибровки (поскольку может быть существование различий в магнитном свойстве или электрической проводимости и других физических свойствах между измеряемым материалом и пластиной нулевой калибровки). Если нет непокрытого изделия, можно использовать сопроводительную алюминиевую пластину или железную пластину для нулевой калибровки, должно правильно выбирать пластину в зависимости от различных измеряемых материалов.

3.1. Измерять пластину для нулевой калибровки или непокрытое изделие (основу) с помощью прибора, в это время на приборе отображается измеренное значение (при измерении вертикально прижимать зонд прибора на центральное положение пластины для нулевой калибровки или основы, поддерживать зонд стабильным, без наклонения или встремивания).

3.2. Поддерживать зонд без движения, длительно нажимать кнопку в течение 3 сек., на дисплее показываются слова «Плотно прижимайте зонд для нулевой настройки» (как показано на рисунке ниже)

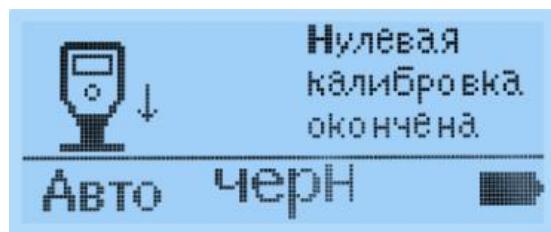

3.3. Услышав звуковой сигнал, выданный зуммером, на дисплее показываются слова: «Поднимите прибор вверх на 15 см» (как показано на рисунке ниже), освобождать кнопку, поднимать зонд для отхода от пластины нулевой калибровки или основы более чем на 15 см.

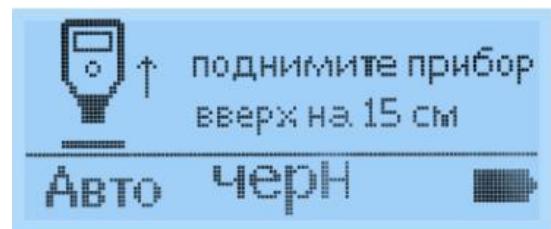

3.4. Услышав звуковой сигнал второй раз, показаны 0.0, нулевая калибровка окончена.



3.5. После выполнения нулевой калибровки положить испытательный образец, отмеченный стандартным значением, на пластину для нулевой калибровки или основу для измерения. Если значение стабильно и соответствует значению, указанному на стандартном образце (погрешность находится в пределах ± 5 мкм), можно нормально использовать прибор.

Примечание: В связи с шероховатостью, наличием пыли, царапиной поверхности изделия и другими причинами после нулевой калибровки может быть показано не 0 мкм при повторном измерении того же положения. Должно выполнить работу с прибором правильно и квалифицировано, в противном случае значение измерения будет нестабильным.

4. Измерение

- 4.1 Держать нескользящие канавки на нижней части прибора пальцами.
- 4.2 Вертикально прижимать зонд прибора на поверхность измеряемого предмета, поддерживать зонд стабильным, без наклонения или встремивания, на дисплее показаны результаты измерения, выдается звуковой сигнал зуммером.
- 4.3 Для продолжения измерения можно поднять зонд для отхода от измеряемого предмета, потом повторить шаг 2).
- 4.4 При обнаружении слоя шпаклевки из железного порошка прибором, выдается звуковой сигнал два раза, на дисплее прибора показана «Шпаклевка из железного порошка».
- 4.5 При обнаружении слоя оцинкованного железа прибором, показана основа «Оцинкованное железо»
- 4.6 Дисплей с подсветкой разного цвета в зависимости от измеренной толщины:
 - Белая подсветка: измеренная толщина краски составляет от 30 мкм до 170 мкм;
 - Дисплей с желтой подсветкой: измеренная толщина краски составляет от 170 мкм до 350 мкм или <30 мкм;
 - Дисплей с красной подсветкой: измеренная толщина краски составляет > 350 мкм.

5. Просмотр записи измерений

В режиме измерения коротко нажимать кнопку для просмотра исторических данных. В приборе хранятся 9 наборов данных, при превышении 9 наборов данных самое старое записанное значение автоматически удаляется, а запись 1 является самыми последними испытательными данными, и записанные данные не теряются при выключении.

V. Работа приложения

Толщиномер покрытия оснащен встроенной связью Bluetooth, которую можно подключить к датчику через мобильное приложение.

1. Установка и использование мобильного приложения.

- 1) Установка мобильного приложения: отсканируйте QR-код на крышке с помощью браузера вашего мобильного телефона или собственной функции сканирования системы и следуйте инструкциям по загрузке и установке программного обеспечения для измерения толщины покрытия; iPhone можно установить, выполнив поиск по запросу «Измеритель толщины покрытия» в App Store. После установки на рабочем столе вашего мобильного телефона появится значок «Толщиномер покрытия», как показано на рисунке ниже.
- 2) Подключите устройство: откройте приложение. Если привязанного устройства Bluetooth нет, войдите в интерфейс настройки Bluetooth. Нажмите «Начать поиск», подскажите «Поиск устройства...» и перечислите доступные устройства Bluetooth, которые ищутся; нажмите кнопку «Остановить поиск», чтобы прекратить поиск устройств Bluetooth. Выбор серийного номера манометра привяжет выбранный манометр (подсказка: каждый манометр имеет уникальный серийный номер). После успешного подключения он автоматически войдет в основной интерфейс измерений, и значок Bluetooth отобразится в правом нижнем углу экрана датчика. Если приложение имеет привязанное устройство Bluetooth, автоматически найдите и подключите привязанное устройство Bluetooth. Когда соединение будет успешным, оно автоматически перейдет в интерфейс «Измерение».

VII. Меры предосторожности

1. Должно одновременно использовать пластины на железной и алюминиевой основах для нулевой калибровки для выполнения нулевой калибровки отдельно, в противном случае функция идентификации слоя шпаклевки из железного порошка и слоя оцинкованного железа может быть аномальной.
2. Некоторые автомобили из - за материала кузова могут ошибочно принять стальной кузов в железо - оцинкованный кузов.
3. Категорически запрещается скольжение зонда по поверхности автомобиля, что приводит к повреждению автомобильного лака и прибора.
4. Должно сохранить чистоту лаковой поверхности автомобиля, пыль и грязь на лаковой поверхности оказывает влияние на точность измерения.
5. При индикации «low battery» на дисплее должно заменить новой батареей.

VIII. Упаковочный лист

№ п/п	Наименование	Кол.	Ед. из.
1	Прибор для измерения толщины лаковой пленки	1	шт.
2	Железная пластина для нулевой калибровки	1	шт.
3	Алюминиевая пластина для нулевой калибровки	1	шт.
4	Стандартный образец	1	шт.
5	Руководитель	1	экз.
6	Щелочная батарея 1,5 В AAA	2	шт.
7	Тканевая упаковочный мешок	1	шт.

VIII. Послепродажные услуги

1. Гарантийный срок – один год. При неисправности прибора пользователь отправляет весь комплект прибора в нашу компанию для ремонта.
2. Наша компания поставляет пользователю детали и части в долгий срок, предоставляет пожизненные услуги.
3. Наша компания предоставляет пользователю услуги по калибровке прибора.
4. Наша компания предоставляет безопасную техническую поддержку в долгий срок.